

Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/19334/25/03/17
Nr zlecenia/szkody: KR3VT61(29/0236/21)7/06579/21
Data zlecenia: 17-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Katarzyna Rowicka
PEKAO LEASING Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Rzecznik:
Maciej Gruszczyński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0141673	FIAT, Ducato 33 MultiJet Euro 6 2287ccm - 140KM 3,3t 19-21, Ducat...				furgon, wysoki d...
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2287	140/103	manualna	97 800	4/7
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
KR3VT61(29/02...	ZFA25000002R42355		22-03-2021/2020	21-03-2024	Biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 24-03-2025

Miejsce oględzin:

Półczyńska
POŁCZYŃSKA 110
01-304 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Wypożyczenie standardowe i opcjonalne w trakcie edycji, Drzwi boczne przesuwne prawe, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera podwójny, Immobilizer, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Komputer pokadowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka prawe i lewe ustawiane mechanicznie, Poduszka powietrzna kierowcy, Podłokietnik fotela kierowcy, Przegródka stała bez szyby, Skrzynia biegów manualna, System ESC (zaw. ABS, ASR, HBA, LAC i wspomaganie ruszania pod górę), Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Uchwyty do mocowania ładunku, Wspomaganie kierownicy, Zamykany schowek w desce rozdzielczej, Światła do jazdy dziennej.

Wypożyczenie dealerskie

Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane 180 stopni, Pakiet SX Plus → [Klimatyzacja manualna, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Radio CD Uconnect + ekran dotykowy 5 cali, Deska rozdzielcza Techno], Półka pod sufitem, Uchwyt uniwersalny do urządzeń mobilnych, Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym, Wnętrza kloszy lamp w kolorze czarnym, Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Kormoran, Vanpro Winter	195/70 R15 104/102R	6,0 mm
	lewe	Kormoran, Vanpro Winter	195/70 R15 104/102R	6,0 mm
tylna	prawe	Kormoran, Vanpro Winter	195/70 R15 104/102R	7,0 mm
	lewe	Kormoran, Vanpro Winter	195/70 R15 104/102R	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (NIE - Nie weryfikowano), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Zamontowana), Podłokietnik (TAK), Dywaniki - kpl. (TAK), Zapalniczka (NIE), Popielniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Kod do radia (Nie dotyczy), Instrukcja obsługi poj. (TAK), W oparciu o ustalenia ze Zleceniodawcą, Ocenę Stanu Technicznego / Kosztorys Naprawy sporządzono wg następujących zasad: (Stawka kosztorysowa – 110 zł/110 zł (netto).), Wpisano w OCENIE STANU TECHNICZNEGO, ale nie naliczono w KOSZTORYSIE NAPRAWY poz. dot.: usunięcia reklam z poj., zużycia eksploatacyjnego części mech., związanych ze źle wykonaną naprawą blach.-mech./perforacją nadwozia, wyświetlaniem się kontrolerek/komunikatów, brakiem lub zużyciem dywaników (TAK), W OCENIE STANU TECHNICZNEGO nie umieszczono informacji o ewentualnym dodatkowym kpl. ogumienia (TAK), W KOSZTORYSIE NAPRAWY - jeżeli szyba czołowa jest uszkodzona w niewielkim zakresie (poza obszarem dalekiej widoczności) zakwalifikowano ją do naprawy (Tak.), Jeżeli stwierdzono uszkodzenie deski rozdzielczej/jej elementów zakwalifikowano ją do wymiany (TAK), Jeżeli stwierdzono brak książki serwisowej/gwarancyjnej – naliczono kwotę 100 zł (netto) (TAK), DODATKOWE UWAGI (Uwagi dotyczące akcesoriów/wyposażenia pojazdu. - .),

*** DEKRA Polska ***

Ja niżej podpisany reprezentujący stronę prawną właściciela pojazdu, potwierdzam zgodność powyższego ze stanem rzeczywistym.

.....
Podpis Rzeczoznawcy DEKRA,

*** ZDAJĄCY ***

Ja niżej podpisany, reprezentujący stronę Ramowej Umowy Leasingu, potwierdzam zwrot pojazdu w stanie technicznym opisanym powyżej.

.....
Podpis i pieczęć Zdającego

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pojazd unieruchomiony, brak możliwości wykonania próby ruchowej. Do oględzin dostarczono 1 kluczyk - niezakodowany. Brak dowodu rejestracyjnego, załączono skan do zlecenia. Brak możliwości otwarcia drzwi skrzydłowych tylnych. Brak możliwości pełnej weryfikacji sprawności i kompletności wyposażenia. Akumulator całkowicie rozładowany. Liczne ślady substancji obcej wewnątrz pojazdu i na zderzaku tylnym. Pojazd z zabudową zwiększającą ilość miejsc do 7 - brak informacji nt. producenta, roku produkcji, ceny zabudowy.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Róg zderzaka boczny R	735684858	zarysowanie	
2	Szyba przednia barwiona	1374283080	pęknięcie/rozerwanie	
3	Lusterko zewn.ustaw.elekt./ogrzew. L	735661832	pęknięcie/rozerwanie	
4	Zderzak, środek	735685371	inne:Ślady substancji obcej	
5	Zderzak, róg R	735685366	pęknięcie/rozerwanie	
6	Lampa tylna kompletna L	1380673080	pęknięcie/rozerwanie	
7	Kołpak koła tył R	1358875080	brak	
8	Siedzisko 2.rząd	71776872	liczne, przepalenie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi przednich L	1340572080	ślady korozji, rysa/odprysk	0.5
2	Poszycie drzwi przednich R	1340567080	rysa/odprysk, ślady korozji	0.5
3	Rama drzwi,przód L	53135177	rysa/odprysk, ślady korozji	0.5
4	Rama drzwi,przód R	1344184080	rysa/odprysk, ślady korozji	1
5	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	53367590	rysa/odprysk, ślady korozji	0.5
6	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	53367587	ślady korozji, rysa/odprysk	0.5

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie wnętrza		zaplamiiona(y):Fotel prawy / kanapa tylna / ściana działowa	
2	Koło zapasowe		brak	
3	Kluczyk		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, kompletne K L	III		
2	Drzwi przednie, kompletne K R	III		
3	Próg/luk pod drzwiami przednimi L	III		
4	Próg/luk pod drzwiami przednimi R	III		
5	Drzwi tylne (jedne) 2-cz. kpl. nieprzeszkłone K L	III		
6	Drzwi tylne (jedne) 2-cz. kpl. nieprzeszkłone K R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik przedni R	1374375080	wgniecenie/odkształcenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła

informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10

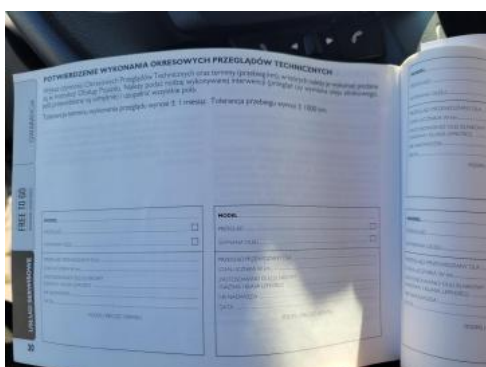

Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49



Fot. 50

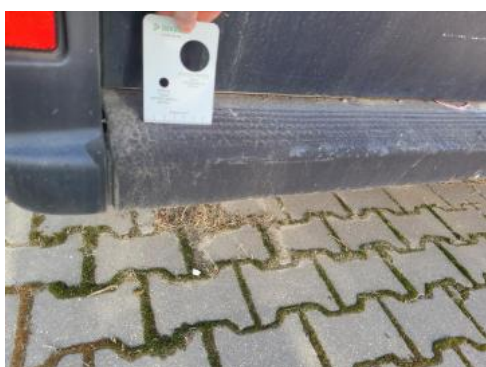

Fot. 51



Fot. 52



Fot. 53



Fot. 54



Fot. 55



Fot. 56

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 57



Fot. 58



Fot. 59

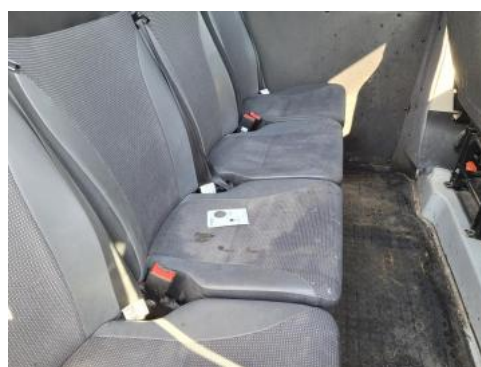

Fot. 60



Fot. 61



Fot. 62



Fot. 63



Fot. 64

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65



Fot. 66



Fot. 67



Fot. 68



Fot. 69



Fot. 70